

Technical *Info*

Montagehinweis für das Zahnriemen-Kit CT 957 K1/K2 : z. B. Audi/ VW/ Skoda/ Seat 1,4 -16V

Fehlerbild:

Der Zahnriemen weist erheblichen Breitenverlust auf und ist mangels Breite gerissen (Abb. 1).

Abb. 1



Fehlerursache:

Der Zahnriemen hat sich aufgrund einer schief gestellten Spannrolle seitlich abgearbeitet (Abb. 2).

Abb.2



Fehlerbehebung:

Bei der Installation der Spannrolle ist das ordnungsgemäße Einhängen des Gegenhalters im Kernlochdeckel sicherzustellen. Während des zweimaligen Durchdrehens des Riementriebes ist u. a. die Fluchtung des Riemenlaufes zu überprüfen (Abb. 3).

Abb.3

